


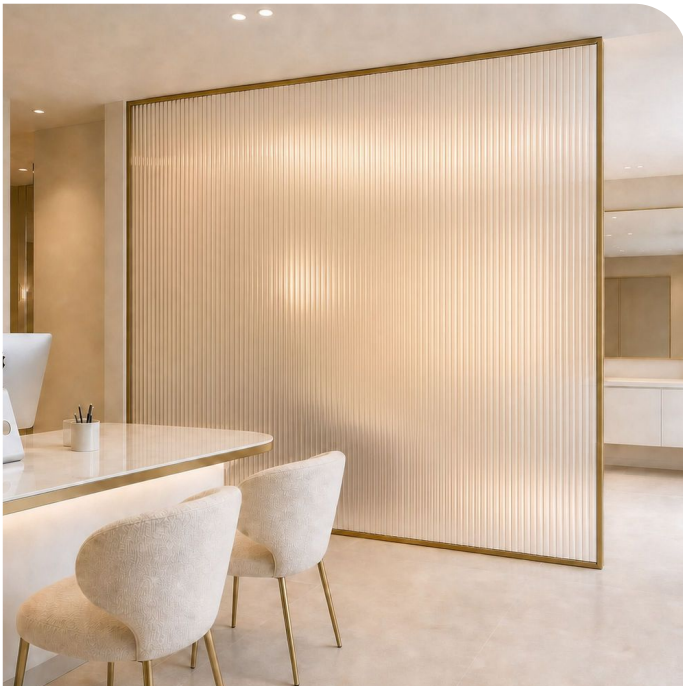

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Linie

PODRODZINA

Ryflowany

**DOŚTĘPNE
PRÓBKİ**

PRÓBKİ A5

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość (cm)	152 cm
Długość (m)	30,5 m
Grubość (µm)	95 µm
Skład	PET
Skład warstwy rozdzielającej	PET
Przechowywanie w zalecanych warunkach	3 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Gwarancja	5 lata

CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Zgodny

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV

Ostrożność

MONTAŻ

Rodzaj montażu

Wewnętrzne

Metoda montażu

Mokre

Temperatura montażu/tem

12°C-38°C

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem dokładnie wyczyść i odtłuść przeszklenie, usuwając cały kurz, tłuszcz i pozostałości.
- Montaż tej folii dekoracyjnej musi zawsze przebiegać metodą AB|AB, która różni się od standardowego montażu folii okiennych.
- Przytnij folię do wymaganych wymiarów, a następnie zwilż szybę i stronę klejącą folii roztworem aplikacyjnym przygotowanym ze środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody.
- Starannie umieść folię i usuń płyn aplikacyjny oraz powietrze odpowiednią raklą (150-060 / 150-062), pracując od środka w kierunku krawędzi.
- Montaż, a w szczególności ruch rakli, musi zawsze przebiegać w tym samym kierunku co linie wzoru. Aplikacja w przeciwnym kierunku może uwięzić wodę i utrudnić jej usunięcie.
- Równo przytnij nadmiar folii i pozostaw ją do naturalnego wyschnięcia. W okresie schnięcia mogą pozostać małe pęcherzyki wody lub lekkie zamglenie, które stopniowo znikną w miarę utwardzania kleju.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do rutynowego czyszczenia używaj środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody. Czyść folię miękką, nieścierną ściereczką lub gąbką.

Nie czyść folii w pierwszym miesiącu po montażu i nie naklejaj na nią naklejek, etykiet, taśmy ani innych materiałów klejących.

Unikaj produktów ściernych, zmywaków do szorowania i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić powierzchnię.